

# Montageanleitung/Installation Instruction

## Patchfeld/Patch panel

1. Kabelmantel nach 45mm einritzen. Cut the cable sheath 45mm from the end.



2. Kunststoffmantel abziehen. Pull off the front plastic sheath.



3. Schirmgeflecht nach hinten über den Kunststoffmantel ziehen und nach 15mm abschneiden. Cut the braid at 15mm. Push back the braid above the cable sheath.



4. Kabel in Kabelschelle einlegen und handfest zudrehen. Insert the cable in the cable clamp and screw the cable clamp without stressing the cable.

 


5. Schirmfolie ablängen. Crosscut the shield screen.  
wichtig: Die LSA-Kontakte sind mit Farbcode 568B bedruckt.  
**IMPORTANT:** The IDC contacts printed with colour coding 568b.

IDC(KRONE)



T568A

T568B




Pin 1 White/Green  
Pin 2 Green  
Pin 3 White/Orange  
Pin 6 Orange  
Pin 7 White/Brown  
Pin 8 Brown  
Pin 5 White/Blue  
Pin 4 Blue


Pin 1 White/Orange  
Pin 2 Orange  
Pin 3 White/Green  
Pin 6 Green  
Pin 7 White/Brown  
Pin 8 Brown  
Pin 5 White/Blue  
Pin 4 Blue

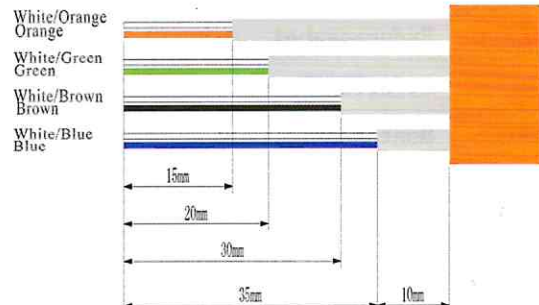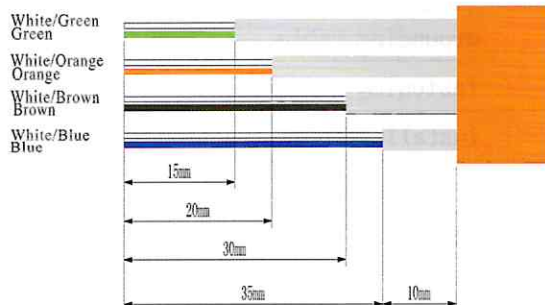

6. Paarschirmung mit Seitenschneider anritzen und entfernen.  
**WICHTIG:** Paarschirmung bis zum Kontakt führen.  
 Remove the pair shielding with a wire cutter before using the insertion tool.  
 Important: Leave the pair shielding closest to the contact.

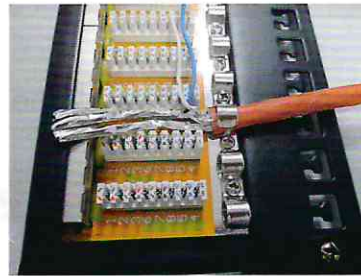

7. Adern von der Klemme 8 beginnend mit dem LSA-Anlegewerkzeug anschließen.  
 Connect the conductors with the LSA-insertion tool, starting with clamp 8.

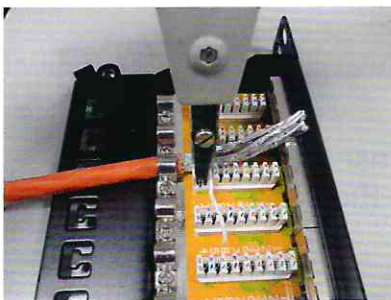

8. Kabelbinder zur Zugentlastung anbringen und die Abdeckhaube einrasten.  
 Fix the cable tie for strain relief and the cover.



| Inhalt                    | Content                  |
|---------------------------|--------------------------|
| Kabelbinder (ungeschirmt) | cable clip               |
| Erdungskabel              | grounding cable          |
| Befestigungssatz          | fastening-parts kit      |
| Montageanleitung          | installation instruction |